TLK 48

ELEKTRONISCHER MIKROPROZESSOR GESTEUERTER DIGITALREGLER



BEDIENUNGSANLEITUNG Vr. 04 (DEU) - cod.: ISTR-MTLK48DEU04

Ascon Tecnologic S.r.l.

VIA INDIPENDENZA 56
27029 VIGEVANO (PV) ITALY
TEL.: +39 0381 69871
FAX: +39 0381 698730
www.ascontecnologic.com
info@ ascontecnologic.com

VORWORT.

In der vorliegenden Anleitung sind alle Angaben enthalten, die für eine einwandfreie Installation und Verwendung sowie Wartung des Produktes erforderlich sind. Daher sollten die nachstehenden aufmerksam gelesen werden. Zusammenstellung dieser Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch kann die Firma Ascon Tecnologic S.r.l. für Schäden, die aus der Benutzung der Bedienungsanleitung hervorgehen, keine Haftung übernehmen. Dies gilt auch für sämtliche Personen oder Gesellschaften, die an der Zusammenstellung der Bedienungsanleitung beteiligt waren. Alle Rechte der vorliegenden Unterlagen sind vorbehalten. Nachdruck auch auszugsweise verboten, soweit nicht ausdrücklich zuvor von Ascon Tecnologic S.r.l. genehmigt Ascon Tecnologic S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne besondere Anzeige jene Änderungen vorzunehmen, die sie als notwendig erachtet.

INHALT

- 1 BESCHREIBUNG DES GERÄTES
- 1.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
- 1.2 BESCHREIBUNG DER FRONTTAFEL
- 2 PROGRAMMIERUNG
- 2.1 SCHNELLEINSTELLUNG DER SOLLWERTE
- 2.2 WAHL DER REGELZUSTÄNDE UND PROGRAMMIERUNG DER PARAMETER
- 2.3 PROGRAMMIEREBENEN DER PARAMETER
- 2.4 REGELZUSTÄNDE
- 2.5 WAHL DES AKTIVEN SOLLWERTES
- 3 HINWEISE ZUR INSTALLATION UND ZUM GEBRAUCH
- 3.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
- 3.2 MECHANISCHER EINBAU
- 3.3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
- 3.4 ANSCHLUSSPLAN

4 BETRIEB

- 4.1 MESSUNG UND ANZEIGE
- 4.2 KONFIGURATION DER AUSGÄNGE
- 4.3 EIN/AUS-REGELUNG
- 4.4 EIN/AUS-REGELUNG BEI NEUTRALER ZONE
- 4.5 PID-REGELUNG MIT EINFACHER WIRKUNG
- 4.6 PID-REGELUNG MIT DOPPELTER WIRKUNG
- 4.7 AUTOTUNING- UND SELFTUNING-FUNKTIONEN
- 4.8 ERREICHEN DES SOLLWERTES BEI VORGEGEBENER GESCHWINDIGKEIT UND AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG ZWISCHEN ZWEI SOLLWERTEN
- 4.9 SOFT-START-FUNKTION
- 4.10 BETRIEB DER ALARME
- 4.11 FUNKTION DES LOOP BREAK ALARMS
- 4.12 FUNKTION DER TASTE U
- 4.13 KONFIGURATION DER PARAMETER MIT "A01"
- 5 PROGRAMMIERBARE PARAMETER
- 6 STÖRUNGEN, WARTUNG UND GARANTIE
- 6.1 FEHLERMELDUNGEN
- 6.2 REINIGEN
- 6.3 GEWÄHRLEISTUNG UND INSTANDSETZUNG
- 7 TECHNISCHE DATEN
- 7.1 ELEKTRISCHE MERKMALE
- 7.2 MECHANISCHE MERKMALE
- 7.3 MECHANISCHE EINBAUMASSE, DURCHBOHREN DER TAFEL UND BEFESTIGUNG
- 7.4 FUNKTIONSMERKMALE
- 7.5 TABELLE DER MESSBEREICHE
- 7.6 CODIERUNG DES GERÄTES

1 - BESCHREIBUNG DES GERÄTES

1.1 - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das Modell TLK 48 ist ein mikroprozessorgesteuerter "single loop" Digitalregler, mit Regelung EIN/AUS, EIN/AUS bei neutraler Zone, PID mit einfacher Wirkung oder PID mit doppelter Wirkung (direkt oder umgekehrt) und mit den Funktionen AUTOTUNING FAST, SELFTUNING sowie automatischer Berechnung des Parameters FUZZY OVERSHOOT CONTROL für die PID-Regelung.

Die PID-Regelung des Gerätes verfügt über einen besonderen **ZWEISTUFIGEN** Algorithmus, der die beiden Regelwirkungen unabhängig voneinander bei Prozessstörungen oder Änderungen des Sollwertes optimiert.

Der Istwert wird auf einer vierstelligen roten Anzeige angezeigt und der Sollwert über 3 Leds.

Das Gerät verfügt zudem über eine aus 3 Leds bestehende programmierbare Abweichungsanzeige.

Im Gerät können bis zu 4 Sollwerte gespeichert werden und es kann über bis zu 3 Relaisausgänge verfügen oder zur Steuerung von Statikrelais (SSR) verwendet werden.

Abhänging von den Eingangsfühler, kann es über 4 Modelle verfügen:

C: $\bar{\text{fur}}$ Thermoelemente (J, K, S und Infrarotsensoren ZIS), mV Signale (0..50/60 mV, 12..60 mV) und Widerstandsthermometer Pt100;

E: für Thermoelemente (J, K, S und Infrarotsensoren ZIS), mV Signale (0..50/60 mV, 12..60 mV) und Thermistoren PTC, NTC;


I: für normierte Analogsignale 0/4..20 mA;

V: für normierte Analogsignale 0..1 V, 0/1..5 V, 0/2..10V.


Das Gerät kann zudem über einen Stromwandlerausgang für die Heater Break Alarmfunktion verfügen.

Weitere wichtige Funktionen sind: Loop-Break Alarmfunktion, Erreichen des Sollwertes bei überwachter Geschwindigkeit, Steuerung in zwei Schritten bei durchschnittlicher Erhaltungszeit, Soft-Start Funktion, Kompressorschutz Funktion für Regelung bei Neutral Zone, Parameterschutz auf verschiedenen Ebenen.

1.2 - BESCHREIBUNG DER FRONTTAFEL

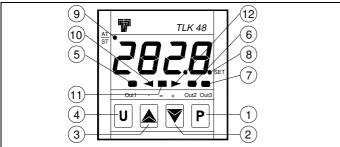

- 1 Taste P: Wird für den Zugriff auf den Programmiermodus der Betriebsparameter und zur Eingabebestätigung verwendet.
- 2 Taste DOWN : Anhand dieser Taste wird der einzustellende Wert reduziert bzw. ein Parameter angewählt. Wird die Taste gedrückt gehalten, geht man zur vorangegangenen Programmierebene zurück, bis der Programmiermodus verlassen wird.
- **3 Taste UP**: Anhand dieser Taste wird der einzustellende Wert erhöht bzw. ein Parameter angewählt. Wird die Taste gedrückt gehalten, geht man zur nächsten Programmierebene über, bis der

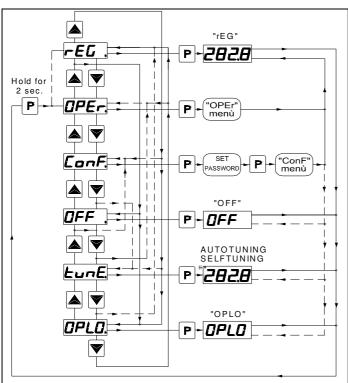

Programmiermodus verlassen wird. Befindet man sich nicht im Programmiermodus, wird anhand dieser Taste die Regelleistung am Ausgang angezeigt.

4 - Taste U: Die Funktion dieser Taste kann im Parameter "USrb" programmiert werden. Mögliche Konfigurationen sind: Aktivierung der Autotuning- oder Selftuning-Funktion, Umschaltung des Gerätes in den Handbetrieb, Quittierung eines Alarms, Änderung des aktiven Sollwertes, Deaktivierung der Regelung.

5 - Led OUT1 : Signalisiert den Zustand des Ausgangs OUT16 - Led OUT2 : Signalisiert den Zustand des Ausgangs OUT2

- 7 Led OUT3 : Signalisiert den Zustand des Ausgangs OUT3
- ${\bf 8}$ Led SET : Blinkend signalisiert diese Led den Zugriff auf den Programmiermodus
- 9 Led AT/ST: Signalisiert, dass die Selftuning-Funktion eingeschaltet ist (leuchtet) bzw. das Autotuning gerade läuft (blinkt) 10 Led Abweichungsindex: Signalisiert, dass der Ist-Wert den im Parameter "AdE" eingegebenen Wert unterschritten hat.
- **11 Led = Abweichungsindex:** Signalisiert, dass der Ist-Wert im Bereich [SP+AdE ... SP-AdE] liegt.
- **12 Led + Abweichungsindex:** Signalisiert, dass der Ist-Wert den im Parameter "AdE" eingegebenen Wert überschritten hat.

2 - PROGRAMMIERUNG

2.1 - SCHNELLEINSTELLUNG DER SOLLWERTE

Anhand dieses Vorgangs lässt sich der aktive Sollwert und ggf. die Alarmgrenzwerte schnell einstellen (siehe Abschnitt 2.3).

Die Taste P kurz drücken; auf der Anzeige erscheint "SP n" (n steht für die Nummer des zu diesem Zeitpunkt aktiven Sollwertes) und abwechselnd der eingestellte Wert.

Erhöht wird der Wert anhand der Taste UP, reduziert wird er anhand der Taste DOWN.

Bei Betätigung dieser Tasten steigt oder sinkt der Wert um eine Einheit; werden die Tasten hingegen mindestens eine Sekunde gedrückt gehalten, steigt bzw. sinkt der Wert schnell und nach zwei Sekunden noch schneller, wodurch der gewünschte Wert schnell erreicht wird.

Wurde der gewünschte Wert eingestellt und die Taste P gedrückt, wird der Schnelleinstellmodus verlassen, bzw. auf der Anzeige erscheinen die Alarmgrenzwerte (siehe Abschnitt 2.3).

Der Schnelleinstellmodus wird nach Drücken der Taste P nach Anzeige des letzten Sollwertes verlassen oder automatisch, wenn ca. 15 Sekunden lang keine Taste mehr gedrückt wurde. Daraufhin kehrt die Anzeige zum normalen Betriebsmodus zurück.

2.2 - WAHL DER REGELZUSTÄNDE UND PROGRAMMIERUNG DER PARAMETER

Wird die Taste "P" ca. 2 Sekunden lang gedrückt gehalten, öffnet sich das Hauptmenü.

Anhand der Tasten "UP" oder DOWN" werden die verschiedenen Wahlmöglichkeiten angezeigt:

"OPEr"	öffnet das Menü der Betriebsparameter			
"ConF"	öffnet das Menü der Konfigurationsparameter			
"OFF"	versetzt den Regler in den ÖFF-Zustand			
"rEG"	aktiviert den automatischen Regelzustand des			
	Reglers			
"tunE"	Aktiviert die Autotuning- oder Selftuning-Funktion			
"OPLO"	aktiviert die Handregelung des Reglers und			
	ermöglicht eine Einstellung des Regelwertes in %			
	anhand der Tasten UP und DOWN			

Wurde der gewünschte Menüpunkt angewählt, wird er durch Drücken der Taste "P" bestätigt.

Die Menüpunkte "OPEr" und "ConF" öffnen Untermenüs mit verschiedenen Parametern und zwar:

"OPEr" – Menü der Betriebsparameter: Dieses enthält normalerweise die Einstellparameter der Sollwerte; hier können jedoch auch alle gewünschten Parameter stehen (siehe Abschnitt 2.3).

"ConF" – Menü der Konfigurationsparameter: Dieses enthält alle Betriebsparameter und Konfigurationsparameter (Alarmkonfiguration, Regelung, Eingang, usw.) .

Das Menü "ConF" ist hingegen durch PASSWORTEINGABE geschützt.

Das Menü "ConF" wird durch Anwählen des entsprechenden Menüpunktes"ConF" und Drücken der Taste P geöffnet.

Daraufhin blinkt die Led SET und auf der Anzeige erscheint "0".

Bei der entsprechenden Aufforderung ist anhand der Tasten UP und DOWN die auf der letzten Seite der vorliegenden Bedienungsanleitung stehende Zahl einzugeben und die "P" zu drücken.

Bei falscher Passworteingabe kehrt das Gerät in den Regelzustand Dieser Parameter kann wie folgt beschrieben verändert werden: zurück, in dem es sich zuvor befand.

Bei richtiger Passworteingabe erscheint eine Abkürzung, mit die erste Parametergruppe (" ^ISP ") identifiziert wird; anhand der Tasten UP und DOWN kann die zu verändernde Parametergruppe angewählt werden.

Wurde die gewünschte Parametergruppe angewählt, muss die Eingabe durch Drücken der Taste P bestätigt werden, um die Abkürzung des ersten Parameters anzuzeigen.

Der gewünschte Parameter wird anhand der Tasten UP und DOWN angezeigt und durch Drücken der Taste P bestätigt; auf der Anzeige abwechselnd die Parameterabkürzung und eingestellte Wert, der wiederum durch Drücken der Tasten UP oder DOWN verändert werden kann.

Wurde der gewünschte Wert eingestellt, ist erneut die Taste P zu drücken: Der neue Wert wird nun gespeichert und auf der Anzeige erscheint lediglich die Abkürzung des angewählten Parameters.


Anhand der Tasten UP oder DOWN kann nun ein weiterer Parameter (sofern vorhanden) angewählt und wie beschrieben verändert werden.

Soll eine neue Parametergruppe geöffnet werden, ist die Taste UP oder die Taste DOWN ca. 2 Sekunden lang gedrückt zu halten; daraufhin erscheint auf der Anzeige die Abkürzung Programmgruppe.

Die gedrückte Taste loslassen; anhand der Tasten UP und DOWN kann nun eine neue Parametergruppe (sofern vorhanden) angewählt

Der Programmiermodus wird verlassen, wenn ca. 20 Sekunden lang keine Taste mehr gedrückt wird, bzw. indem die Taste UP oder DOWN solange gedrückt gehalten wird, bis der Programmiermodus verlassen wurde.

Programmierart und Verlassen des Menüs "OPEr" entsprechen dem Menü "ConF" mit dem Unterschied, den das PASSWORTEINGABE nicht erforderlich ist,

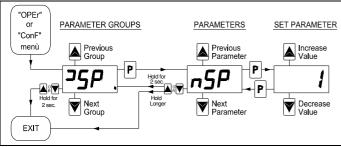

AUFMERKSAMKEIT: Das Gerät wird in der Fabrik mit alle Parametern programmiert, zu Ausnahme von den Sollwert "SP1" (und 2,3,4) wenn anwesend, programmierbar "ConF" zum Zweck, zufällige Programmierungen zuvorkommen, irrt von nicht erfahrenen Benutzern in die Speisekarte.

2.3 - PROGRAMMIEREBENEN DER PARAMETER

Das Menü "OPEr" enthält normalerweise die Einstellparameter der Sollwerte, allerdings kann auf dieser Ebene bestimmt werden, welche Parameter angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Hierzu ist wie folgt beschrieben vorzugehen:

Das Menü "ConF" öffnen und den Parameter, der im Menü "OPEr" programmierbar oder nicht programmierbar sein soll, anwählen.

Wurde der Parameter angewählt und ist die Led SET aus, so ist der Parameter lediglich im Menü "ConF" programmierbar; leuchtet die Led hingegen, so kann der Parameter auch im Menü "OPEr" programmiert werden.

Zur Änderung der Parameteranzeige ist die Taste U zu drücken: Die Led SET signalisiert den Anzeigezustand des Parameters (leuchtet = Menü "OPEr" und "ConF"; aus = nur Menü "ConF").

Auf der unter Abschnitt 2.1 beschriebenen Schnelleinstellebene der Sollwerte erscheinen der aktive Sollwert und die Alarmgrenzwerte nur dann, wenn die entsprechenden Parameter als operative Parameter konfiguriert wurden (d.h. sie stehen im Menü "OPEr")

Eine Änderung dieser Sollwerte nach der unter Abschnitt 2.1 beschriebenen Vorgehensweise unterliegt hingegen der Programmierung unter Abschnitt "Edit" (in der Gruppe" PAn ").

- SE: Der aktive Sollwert ist editierbar, Alarmgrenzwerte nicht editierbar sind.
- AE: Der aktive Sollwert ist nicht editierbar, während die Alarmgrenzwerte editierbar sind.
- = SAE: Sowohl der aktive Sollwert als auch die Alarmgrenzwerte sind editierbar.
- = SAnE: Weder der aktive Sollwert noch die Alarmgrenzwerte sind editierbar.

2.4 - REGELZUSTÄNDE

Der Regler kann 3 verschiedene Zustände annehmen: Automatische Regelung (rEG), Regelung deaktiviert (OFF) und Handregelung (OPLO).

Das Gerät kann von einem Regelzustand in den anderen übergehen:

- Über die Tastatur durch anwählen des gewünschten Zustands im Hauptmenü.
- Über die Tastatur durch Drücken der Taste U und entsprechende Programmierung des Parameters "USrb" ("USrb" = tunE; "USrb" = OPLO; "USrb" = OFF) kann vom Zustand "rEG" zu dem im Parameter programmierten Zustand übergegangen werden und umgekehrt.
- Automatisch (das Gerät versetzt sich nach Abschluss des Autotuning-Vorgangs in den Zustand "rEG").

Bei Einschaltung versetzt sich das Gerät automatisch in den Zustand, in dem es sich vor der Abschaltung befand.

AUTOMATISCHE REGELUNG (rEG) - Der automatische Regelzustand ist der normale Betriebszustand des Reglers.

Während der automatischen Regelung kann die Regelleistung durch Drücken der Taste "UP" angezeigt werden.

Für die Leistung können die Werte H100 (100% Leistung am Ausgang mit umgekehrter Wirkung) und C100 (100% Leistung am Ausgang mit direkter Wirkung) angezeigt werden.

DEAKTIVIERTE REGELUNG (OFF) - Der Regler kann in den "OFF"-Zustand versetzt werden, d.h. Regelung und entsprechende Ausgänge werden deaktiviert.

Die Alarmausgänge funktionieren jedoch normal weiter.

HANDREGELUNG BUMPLESS (OPLO) - Durch diese Option kann nach Deaktivierung der Automatikregelung von Hand der Prozentanteil der am Ausgang vom Regler abgegebenen Leistung eingestellt werden.

Wenn das Gerät in die Handregelung versetzt wird ist der Prozentanteil der ausgeführten Leistung die zuletzt am Ausgang abgegebene Leistung und kann anhand der Tasten UP und DOWN verstellt werden. Bei Regelung EIN/AUS entspricht der Wert 0% dem deaktivierten Ausgang während ein beliebiger von 0 verschiedener Wert einem aktivierten Ausgang entspricht.

Genau wie bei der Anzeige können für die Leistung die Werte H100 (+100%) und C100 (-100%) eingegeben werden.

Îm Wahlmenü "rEG" anwählen, um den Regler wieder in den automatischen Regelmodus zu versetzen.

2.5 - WAHL DES AKTIVEN SOLLWERTES

Im Regler können bis zu 4 verschiedene Sollwerte eingestellt werden ("SP1", "SP2", "SP3", "SP4"), daraufhin kann bestimmt werden, welcher Sollwert aktiviert werden soll.

Die Höchstzahl der Sollwerte wird im Parameter "nSP" in der Parametergruppe" ¹SP " bestimmt.

Der aktive Sollwert kann gewählt werden:

- Durch den Parameter "SPAt" in der Parametergruppe " 1SP "
- Durch Drücken der Taste U, wenn der Parameter "USrb" = CHSP.
- Automatisch zwischen SP1 und SP2, wenn eine Erhaltungszeit "dur.t" (siehe Abschnitt 4.8) eingestellt wurde.

Die Sollwerte "SP1", "SP2", "SP3", "SP4" werden nach der Höchstzahl der im Parameter "nSP" eingestellten Sollwerte angezeigt und nach einem Wert zwischen dem im Parameter und dem im Parameter "SPHL" eingestellten Wert "SPLL" verändert.

Hinweis: In den folgenden Beispielen steht für den Sollwert normalerweise "SP", jedoch funktioniert das Gerät nach dem aktivierten Sollwert.

3 - HINWEISE ZUR INSTALLATION UND ZUM GEBRAUCH



3.1 - BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Gerät wurde als Mess- und Regelgerät konzipiert und entspricht der Vorschrift EN61010-1 für das Funktionieren zu Höhen bis 2000 m.

Bei einem Gebrauch des Gerätes für nicht ausdrücklich in dieser Vorschrift vorgesehene

Anwendungen müssen sämtliche Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Das Gerät darf ohne angemessene Absicherung NICHT in explosionsgefährdeter Atmosphäre verwendet werden (entzündbarer oder explosiver Atmosphäre).

Der Installateur hat sicherzustellen, dass die Normen in bezug auf elektromagnetische Kompatibilität auch nach Installation des Gerätes erfüllt werden, ggf. durch Verwendung von Spezialfiltern.

Falls eine Betriebsstörung des Gerätes Personen- oder Sachschäden verursachen kann, muss die Anlage mit zusätzlichen elektromechanischen Schutzeinrichtungen abgesichert werden.

3.2 - MECHANISCHER EINBAU

Das Gerät befindet sich in einem DIN 48 x 48 mm Gehäuse und ist für den Schalttafeleinbau vorgesehen.

Es wird in eine 45 x 45 mm Aussparung gesetzt und daraufhin mit dem vorgesehenen Klemmbügel befestigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Gewährleistung der angegebenen Front-Schutzart die zur Ausstattung gehörende Dichtung zu verwenden ist.

Die Innenseite des Gerätes sollte weder Staub noch starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sich Kondenswasser bilden könnte oder in das Geräteinnere leitende Teile oder Stoffe gelangen könnten.

Außerdem ist sicherzustellen, dass das Gerät ausreichend belüftet ist; ein Einbau in Bereichen, in denen sich Einrichtungen befinden, die einen Betrieb des Reglers außerhalb der angegebenen Temperaturgrenzwerte verursachen könnten, ist unbedingt zu vermeiden.

Das Gerät ist so weit wie möglich entfernt von Quellen, die starke elektromagnetische Störungen verursachen könnten, d.h. von Motoren, Schützen, Relais, Magnetventilen usw. zu installieren.

Das Gerät lässt sich frontseitig aus dem Gehäuse ziehen.

Vorher sind jedoch alle Klemmen von der Stromversorgung zu trennen.

3.3 - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Das Gerät anschließen; dazu jeweils einen Leiter je Klemme anschließen und entsprechend beiliegendem Anschlussschema vorgehen; dabei sicherstellen, dass die Netzspannung den Hinweisen auf dem Gerät entspricht und der Anschlusswert der am Gerät angeschlossenen Verbraucher den vorgesehenen Höchstwert nicht überschreitet.

Da das Gerät für einen permanenten Anschluss in einer Einrichtung vorgesehen ist, verfügt es weder über Schalter noch über interne Schutzvorrichtungen gegen Überstrom.

Daher ist ein als Abschalteinrichtung markierter bipolarer Schalter/Trennschalter vorzusehen, der die Stromversorgung zum Gerät unterbricht.

Dieser Schalter muss so nah wie möglich am Gerät und an einer für den Betreiber gut erreichbaren Stelle installiert werden.

Außerdem sind alle am Gerät angeschlossenen Kreisläufe durch geeignete, den vorhandenen Stromwerten entsprechende Vorrichtungen (z.B. Sicherungen) abzusichern.

Es sind Kabel zu verwenden, die über geeignete, den Spannungen, Temperaturen und Betriebsbedingungen entsprechende Isolierung verfügen und es muss darauf geachtet werden, dass die Kabel der Eingangsfühler separat von den Stromkabeln und anderen Leistungskabeln verlegt werden, um eine Induktion elektromagnetischer Störungen zu vermeiden.


Bei Verwendung von abgeschirmten Kabeln sind diese nur einseitig

Vor Anschluss der Ausgänge an die Verbraucher ist unbedingt sicherzustellen, dass die eingestellten Parameter auch tatsächlich den gewünschten Parameterwerten entsprechen und die

Anwendung richtig funktioniert, damit keine Störungen in der Anlage verursacht werden, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten.

Die Firma ASCON TECNOLOGICund ihre gesetzlichen Vertreter weisen jede Haftung für Personen- oder Sachschäden von sich, die auf Abänderungen, unsachgemäße, falsche oder nicht den Merkmalen des Gerätes entsprechende Verwendung zurückzuführen sind.

3.4 - ANSCHLUSSPLAN

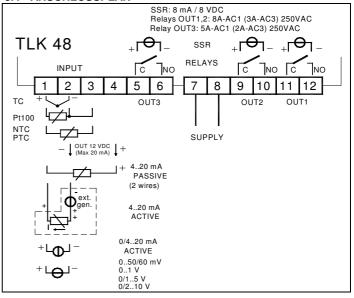

4 - BETRIEB

4.1 - MESSUNG UND ANZEIGE

Alle Parameter der Messfunktion befinden sich in der Gruppe $^{\rm ul}$ InP".

Abhänging von dem Eingangstyp kann es über 4 Modelle verfügen: C: für Thermoelemente (J, K, S und Infrarotsensoren ZIS), mV Signale (0..50/60 mV, 12..60 mV) und Widerstandsthermometer Pt100 IEC

E: für Thermoelemente (J, K, S und Infrarotsensoren ZIS), mV Signale (0..50/60 mV, 12..60 mV) und Thermistoren PTC oder NTC I: für normierte Stromsignale 0/4..20 mA

V: für normierte Spannungssignale 0..1 V, 0/1..5 V, 0/2..10 V.

Nachdem das Modell gewählt wurde, ist im Parameter "SEnS" die Fühlerart am Eingang zu wählen:

- für Thermoelemente J (J), K (CrAL), S (S) oder für Infrarotsensoren Serie ZIS mit Linearisierung J (Ir.J) oder K (Ir.CA)
- für Widerstandsthermometer Pt100 IEC (Pt1)
- für Thermistoren PTC KTY81-121 (Ptc) oder NTC 103AT-2 (ntc)
- für mV Signale 0..50 mV (0.50), 0..60 mV (0.60), 12..60 mV (12.60)
- für normierte Stromsignale 0..20 mA (0.20) oder 4..20 mA (4.20)
- für normierte Spannungssignale 0..1 V (0.1), 0..5 V (0.5), 1..5 V (1.5), 0..10 V (0.10) oder 2..10 V (2.10).

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs ist das Gerät bei Änderung dieser Parameter aus- und wieder einzuschalten.

Bei den Geräten mit Eingang für Temperaturfühler (tc, rtd) kann die Maßeinheit der Temperatur (°C, °F) am Parameter "**Unit**" und gewünschte die Genauigkeit (0=1°; 1=0,1°) am Parameter "**dP**" eingestellt werden.

In Bezug auf die Geräte, deren Eingang für normierte Analogsignale konfiguriert wurde, muss hingegen zuerst die gewünschte Genauigkeit im Parameter "**dP**" (0=1; 1=0,1; 2=0,01; 3=0,001) und dann im Parameter "**SSC**" der Wert, den das Gerät bei Skalenanfang anzeigen soll (0/4 mA, 0/12 mV, 0/1 V o 0/2 V) und im Parameter "**FSC**" der Wert, den das Gerät bei Vollausschlag anzeigen soll (20 mA, 50 mV, 60 mV, 5 V o 10 V) eingegeben werden.

Anwendung zur Neueinrichtung des Gerätes verwendet werden kann; hierzu werden die Parameter "OFSt" und "rot" verwendet.

Wird der Parameter "rot"=1,000 gestellt, kann im Parameter "OFSt" ein positiver oder negativer Offset eingestellt werden, der einfach vor der Anzeige zu dem vom Fühler gemessenen Wert hinzuaddiert wird und bei allen Messungen konstant bleibt.

Soll der eingestellte Offset hingegen nicht bei allen Messungen konstant bleiben, kann die Kalibrierung an zwei beliebigen Punkten vorgenommen werden.

In diesem Fall sind zur Bestimmung der in den Parametern "OFSt" und "rot" einzugebenden Werte die folgenden Formeln zu verwenden:

"rot" = (D2-D1) / (M2-M1)"OFSt" = D2 - ("rot" x M2)

Hierbei ist:

M1 = der gemessene Wert 1

D1 = der anzuzeigende Wert, wenn das Gerät M1 misst

M2 = der gemessene Wert 2

D2 = der anzuzeigende Wert, wenn das Gerät M2 misst Daraus ergibt sich für das Gerät die folgende Anzeige:

DV = MV x "rot" + "OFSt"

Hierbei ist:

DV = der angezeigte Wert MV= der gemessene Wert

Beispiel 1: Das Gerät soll bei 20° den tatsächlich gemessenen Wert

anzeigen und bei 200° einen um 10° niedrigeren Wert (190°). Daraus ergibt sich: M1=20; D1=20; M2=200; D2=190

"rot" = (190 - 20) / (200 - 20) = 0.944

"OFSt" = $190 - (0.944 \times 200) = 1.2$


Beispiel 2: Das Gerät soll 10° anzeigen, wenn tatsächlich 0° gemessen wurden, jedoch bei 500° einen um 50° höheren Wert anzeigen (550°).

Daraus ergibt sich: M1=0; D1=10; M2=500; D2=550

"rot" = (550 - 10) / (500 - 0) = 1,08

"OFSt" = $550 - (1.08 \times 500) = 10$

Im Parameter "FiL" kann die Zeitkonstante des Softwarefilters der Messung des Eingangswertes derart eingestellt werden, dass die

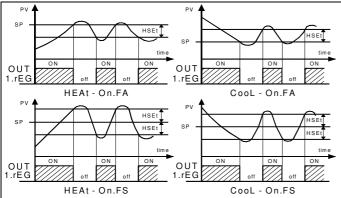

Empfindlichkeit gegen Messstörungen reduziert wird (Zeit wird erhöht).

Bei Messfehlern sorgt das Gerät dafür, dass am Ausgang die im Parameter "OPE" eingegebene Leistung abgegeben wird.

Diese Leistung wird nach der für den PID-Regler programmierten Zykluszeit berechnet, während für die EIN/AUS Regler automatisch eine Zykluszeit von 20 Sekunden angenommen wird.

(z.B. bei Fühlerfehler und EIN/AUS Regelung und "OPE"= 50 wird der Einstellausgang 10 Sekunden lang aktiviert, bleibt dann 10 Sekunden lang deaktiviert und so weiter, solange der Messfehler besteht).

Im Parameter "InE" kann auch bestimmt werden, welche Einfangsfehler dazu führen, dass das Gerät die im Parameter "OPE" eingestellte Leistung abgibt.

Folgende Eingaben sind für den Parameter "InE" möglich:

- =Or : Der Zustand wird vom Overrange bzw. vom Fühlerbruch bestimmt.
- = Ur : Der Zustand wird vom Underrange bzw. vom Fühlerbruch
- = OUr : Der Zustand wird vom Overrange oder Underrange bzw. vom Fühlerbruch bestimmt.

Das Gerät ermöglicht eine Messkalibrierung, die je nach Über den Parameter "diSP" in der Gruppe "PAn" kann die normale Displayanzeige festgelegt werden; mögliche Anzeigen sind die Prozessvariable (dEF), die Regelleistung (Pou), der aktive Sollwert (SP.F), der operative Sollwert bei aktiven Rampen (SP.o) bzw. der Alarmgrenzwert AL1, 2, 3 (AL1, AL2, AL3).

Zur Gruppe "PAn" gehört auch der Parameter "AdE"; dieser legt den Betrieb des 3-stelligen Led-Abweichungsindex fest.

Durch Aufleuchten der grünen Led = wird signalisiert, dass der Istwert im Bereich [SP+AdE ... SP-AdE] liegt, das Aufleuchten der Led – bedeutet, dass der Istwert niedriger ist als der Wert [SP-AdE] und das Aufleuchten der Led + heißt, dass der Istwert höher als der Wert [SP+AdE] ist.

4.2 - KONFIGURATION DER AUSGÄNGE

Die Ausgänge des Gerätes können in der Parametergruppe "lOut" konfiguriert werden, und zwar je nach der Anzahl der im Gerät verfügbaren Ausgänge bestehen die folgenden Parameter "O1F", "O2F". "O3F".

Die Ausgänge lassen sich für die folgenden Betriebsarten konfigurieren:

- Hauptregelausgang (1.rEG)
- Nebenregelausgang (2.rEG)
- Alarmausgang normalerweise auf (ALno)
- Alarmausgang normalerweise zu (ALnc)
- Alarmausgang normalerweise zu aber mit Hinweis vom Vorder led des Gerätes leugnet (ALni)
- Ausgang deaktiviert (OFF)

Die Kombination Ausgangsnummer – Alarmnummer wird hingegen in der entsprechenden Alarmgruppe vorgenommen ("AL1", "AL2", "[]]AL3")

4.3 - EIN/AUS-REGELUNG (1.rEG)

Alle Parameter der EIN/AUS-REGELUNG befinden sich in der Gruppe "1rEG"

Diese Regelart kann durch Einstellen des Parameters "Cont" = On.FS oder = On.FA aktiviert werden und wirkt auf den als 1.rEG konfigurierten Ausgang, nach der programmierten Messung, dem aktiven Sollwert "SP", der Betriebsart "Func" und der Hysterese "HSFt"

Das Gerät nimmt bei "Cont" = On.FS eine EIN/AUS-REGELUNG mit symmetrischer Hysterese vor, bzw. bei "Cont" = On.FA eine EIN/AUS-REGELUNG mit asymmetrischer Hysterese.

Der Regler verhält sich dabei wie folgt: bei umgekehrtem Wirkungssinn oder Heizen ("FunC"=HEAt) deaktiviert er den Ausgang, wenn der Istwert den Wert [SP + HSEt] bei symmetrischer Hysterese bzw. [SP] bei asymmetrischer Hysterese erreicht hat, und aktiviert ihn wieder, wenn der Wert unter [SP - HSEt] sinkt.

Umgekehrt, d.h. bei direktem Wirkungssinn oder ("Func"=CooL) deaktiviert der Regler den Ausgang, wenn der Istwert den Wert [SP - HSEt] bei symmetrischer Hysterese bzw. [SP] bei asymmetrischer Hysterese erreicht hat, und aktiviert ihn wieder, wenn er den Wert [SP + HSEt] überschreitet.

4.4 - EIN/AUS-REGELUNG BEI NEUTRALER ZONE (1.rEG -2.rEG)


Sämtliche Parameter der EIN/AUS-Regelung bei neutraler Zone befinden sich in der Gruppe "1rEG".

Dieser Betrieb kann aktiviert werden, wenn 2 Ausgänge als 1.rEG 2.rEG konfiguriert wurden; die Funktion wird durch Programmieren des Parameters "Cont" = nr bestimmt.

Die Regelart mit neutraler Zone wird zur Steuerung von Anlagen verwendet, die über ein Element verfügen, das einen positiven Anstieg erzeugt (z.B. ein Heizen, Anfeuchten usw..) und über ein Element, das einen negativen Anstieg erzeugt (z.B. Kühlen, Entfeuchten usw.).

Der Regelbetrieb wirkt auf die Ausgänge, die nach der programmierten Messung, dem aktiven Sollwert "SP" und der Hysterese "HSEt" konfiguriert wurden.

Dabei verhält sich der Regler wie folgt: Er schaltet die Ausgänge ab, wenn der Istwert den Sollwert erreicht und aktiviert den Ausgang 1.rEG wenn der Istwert niedriger ist als [SP-HSEt], bzw. er schaltet den Ausgang 2.rEG ein, wenn der Istwert höher ist als [SP+HSEt]. Folglich muss das Element, das den positiven Anstieg erzeugt, an den als 1.rEG konfigurierten Ausgang und das Element, das den negativen Anstieg erzeigt, an den als 2.rEG konfigurierten Ausgang angeschlossen werden.

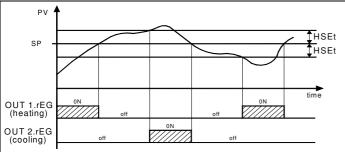

Wurde der Ausgang 2.rEG als Kompressorschaltung verwendet, ist die Funktion "Compressor Protection" (Verdichterschutz) vorgesehen; diese Funktion hat die Aufgabe, ein ständiges Ein- und Ausschalten des Verdichters zu vermeiden.

Die Funktion bewirkt eine Zeitschaltung bei Aktivierung von Ausgang 2.rEG, die unabhänging von der Austeuerung des Temperaturreglers ist.

Beider Schutzart handelt es sich um eine Abschaltverzögerung.

Der Schutz besteht darin, dass der Ausgang während einer im Parameter "CPdt" (angegeben in Sekunden) vorgegebenen Zeit, die nach der letzten Abschaltung des Ausgangs beginnt, aktiviert wird; d.h. eine mögliche Aktivierung kann erst nach Ablauf der Zeit "CPdt" erfolgen.


Sollte während der Aktivierverzögerung wegen Hemmung der Funktion "Cpmpressor Protection" keine Ansteuerung des Reglers erfolgen, wird die Aktivierung des Ausgangs natürlich aufgehoben. Die Funktion wird durch Programmierung von "CPdt" = OFF deaktiviert.

Während aller Phasen der Aktivierverzögerungdes Ausgangs zur Hemmung der Funktion "Compressor Protection" blinkt die Led von des Ausgangs 2.rEG.

4.5 - PID-REGELUNG MIT EINFACHER WIRKUNG (1.rEG)

Alle Parameter der PID-Regelung befinden sich in der Gruppe " 1 rEG".

Die PID-Regelung mit einfacher Wirkung wird aktiviert, indem der Parameter "Cont" = Pid gestellt wird und wirkt auf den Ausgang 1.rEG nach dem aktiven Sollwert "SP", der Betriebsart "FunC" und dem Ergebnis des 2-stufigen PID-Regelalgorithmus des Gerätes.

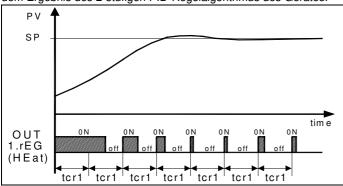

Zur Gewährleistung einer guten Stabilität der Variable bei schnellen Abläufen, muss als Zykluszeit "tcr1" niedrig sein und der Regelausgang häufig ansprechen.

In diesem Fall sollte ein Statikrelais (SSR) zur Steuerung des Verbrauchers verwendet werden.

Für den PID-Regelalgoritmus mit einfacher Wirkung des Gerätes können die folgenden Parameter eingestellt werden:

"Pb" - Proportionalband

"tcr1" - Zykluszeit von Ausgang 1.rEG

"Int" - Integralzeit


"rS" - manuelle Rücksetzung (nur bei "Int =0)

"dEr" - Vorhaltezeit

"FuOC" - Fuzzy Overshoot Control

Durch diesen letzen Parameter können Überschwingungen der Variable (overshoot) bei Einschaltung des Prozesses bzw. bei Änderung des Sollwertes vermieden werden.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein niedriger Parameterwert das Overshoot reduziert, während es ein hoher Wert erhöht.

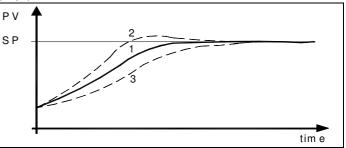

1: Wert "FuOC" OK

2: Wert "FuOC" zu hoch

3: Wert "FuOC" zu niedrig

4.6 - PID-REGELUNG MIT DOPPELTER WIRKUNG (1.rEG - 2.rEG)

Alle Parameter der PID-Regelung befinden sich in der Gruppe $^{"}$ rEG".

Die PID-Regelung mit doppelter Wirkung wird zur Steuerung von Anlagen verwendet, die über ein Element verfügen, das einen positiven Anstieg erzeugt (z.B. Heizen) und über ein Element, das einen negativen Anstieg (z.B. Kühlen). Die Funktion wird aktiviert, wenn 2 Ausgänge als 1.rEG und 2.rEG konfiguriert und der Parameter "Cont" = Pid gestellt wurde.

Das den positiven Anstieg erzeugende Element muss an den als 1.rEG konfigurierten Ausgang angeschlossen werden, während das den negativen Anstieg erzeugende Element an den als 2.rEG konfigurierten Ausgang angeschlossen wird.

Die PID-Regelung mit doppelter Wirkung wirkt folglich auf die Ausgänge 1.rEG und 2.rEG nach dem aktiven Sollwert "SP" und dem Ergebnis des 2-stufigen PID-Regelalgorithmus des Gerätes.

Zur Gewährleistung einer guten Stabilität der Variable bei schnellen Abläufen müssen die Zykluszeiten "tcr1" und "tcr2" niedrig sein und die Regelausgänge häufig ansprechen.

In diesem Fall sollte ein Statikrelais (SSR) zur Steuerung der Verbraucher verwendet werden.

Für den PID-Regelalgorithmus mit doppelter Wirkung des Gerätes können die folgenden Parameter eingestellt werden:

"Pb" - Proportionalband

"tcr1" - Zykluszeit von Ausgang 1rEG

"tcr2" - Zykluszeit von Ausgang 2rEG

"Int" - Integralzeit

"rS" - manuelle Rücksetzung (nur bei "Int =0)

"dEr" – Vorhaltezeit

"FuOC" - Fuzzy Overshoot Control

"Prat" – Power Ratio oder Verhältnis zwischen der Leistung des vom Ausgang 2.rEG angesteuerten Elements und der Leistung des vom Ausgang 1.rEG angesteuerten Elements.

4.7 - AUTOTUNING- UND SELFTUNING-FUNKTIONEN

Alle Parameter der AUTOTUNING- und SELFTUNING-Funktionen befinden sich in der Gruppe "¹**rEG**".

Die AUTOTUNING-Funktion und die SELTUNING-Funktion gestatten eine automatische Einstellung des PID-Reglers.

Die **AUTOTUNING**-Funktion beinhaltet eine Berechnung der PID-Parameter durch einen FAST-Einstellzyklus; nach Abschluss des Zyklus werden die Parameter vom Gerät gespeichert und bleiben während der Regelung konstant.

Die **SELFTUNING**-Funktion (rule based "TUNE-IN") beinhaltet hingegen die Steuerung der Regelung und eine fortwährende Neuberechnung der Parameter während der Regelung.

Beide Funktionen berechnen automatisch die folgenden Parameter:

"Pb" - Proportionalband

"tcr1" - Zykluszeit von Ausgang 1.rEG

"Int" – Integralzeit

"dEr" - Vorhaltezeit

"FuOC" - Fuzzy Overshoot Control

und für die PID-Regelung mit doppelter Wirkung auch:

"tcr2" - Zykluszeit von Ausgang 2.rEG

"Prat" - Das Verhältnis P 2.rEG/ P 1.rEG

<u>Zur Aktivierung der AUTOTUNING-Funktion ist wie folgt beschrieben vorzugehen:</u>

- 1) Den gewünschten Sollwert einstellen und aktivieren.
- 2) Den Parameter "Cont" =Pid stellen.
- 3) Bei Steuerung mit einfacher Wirkung ist der Parameter "Func" nach dem über Ausgang 1.rEG zu steuernden Prozess einzustellen.
- 4) Einen Ausgang als 2.rEG konfigurieren, wenn das Gerät eine Anlage mit doppelter Wirkung steuert.
- 5) Den Parameter "Auto" wie folgt einstellen:
- = 1 wenn das Autotuning automatisch bei jeder Geräteeinschaltung gestartet werden soll, sofern der Istwert kleiner (bei "Func" =HEAt) als [SP- |SP/2|] oder größer (bei "Func" =CooL) als [SP+ |SP/2|].
- = 2 wenn das Autotuning automatisch bei der nächsten Geräteeinschaltung gestartet werden soll, sofern der Istwert kleiner (bei "Func" =HEAt) als [SP- |SP/2|] oder größer (bei "Func" =CooL) als [SP+ |SP/2|] ist und nach Abschluss der Einstellung automatisch der Parameter "Auto"=OFF gestellt wird.
- = 3 wenn das Autotuning von Hand durch Aktivieren des Punktes "tunE" im Hauptmenü bzw. durch Betätigen der entsprechend programmierten Taste U ("USrb" = tunE) gestartet werden soll, sofern der Istwert kleiner (bei "Func" =HEAt) als [SP- |SP/5|] oder größer (bei "Func" =CooL) als [SP+ |SP/5|].
- = 4 wenn es wünscht, daß der autotuning automatisch am Änderung des Sollwert oder Ende der programmiert Zyklus von Soft-Start gestartet wird. Sofern der Istwert kleiner (bei "Func" =HEAt) als [SP- |SP/5|] oder größer (bei "Func" =CooL) als [SP+ |SP/5|] ist. 6) Die Programmierung der Parameter verlassen.
- 7) Den Regler an die zu steuernde Anlage anschließen.
- 8) Das Autotuning durch Ab- und Einschalten des Gerätes starten, wenn der Parameter "Auto" = 1 oder 2 bzw. durch Aktivieren des Menüpunktes "tunE" im Hauptmenü (oder über die entsprechend programmierte Taste U).


Nun wurde die Autotuning-Funktion aktiviert und dieser Zustand wird durch Blinken der Led AT/ST signalisiert.

Der Regler nimmt nun an der überwachten Anlage zur Berechnung der Parameter für die PID-Regelung eine Reihe von Einstellungen vor.

Falls die Bedingungen nicht geprüft werden, um den Autotuning von Wert von Prozeß zu starten erscheint auf der Anzeige "ErAt" und das Gerät versetzt sich in den normalen Betriebsmodus, nach den zuvor programmierten Parametern.

Um die Fehlermeldung "ErAt" zu löschen die Taste P drücken.

Die Dauer eines Autotuning-Zyklus ist auf maximal 12 Stunden

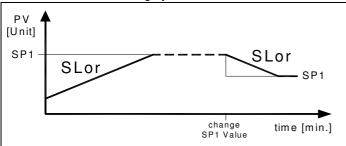

begrenzt.

Wurde der Vorgang innerhalb dieser 12 Stunden nicht abgeschlossen, erscheint auf der Anzeige "noAt".

Sollte hingegen eine Fühlerstörung eintreten, unterbricht das Gerät natürlich den laufenden Zyklus.

Die vom Autotuning berechneten Werte werden automatisch vom Regler nach Abschluss eines ordnungsgemäß erfolgten Autotuning-Zyklus in den entsprechenden Parametern der PID-Regelung gespeichert.

Hinweis: Das Gerät wurde werkseitig so eingestellt, dass bei jeder Einschaltung des Reglers ein Autotuning-Zyklus erfolgt ("Auto" = 2).

Zur Aktivierung der SELFTUNING-Funktion ist wie folgt beschrieben vorzugehen:

- 1) Den gewünschten Sollwert einstellen und aktivieren.
- 2) Den Parameter "Cont"=Pid einstellen.
- 3) Bei Steuerung mit einfacher Wirkung ist der Parameter "Func" nach dem durch Ausgang 1rEG zu überwachenden Prozess einzustellen.
- 4) Einen Ausgang als 2rEG konfigurieren, wenn das Gerät eine Anlage mit doppelter Wirkung steuert
- 5) Den Parameter "SELF" =yES stellen
- 6) Die Programmierung der Parameter verlassen.
- 7) Das Gerät an die angesteuerte Anlage anschließen.
- 8) Das Selftuning im Menüpunkt "tunE" des Hauptmenüs anwählen (oder über die entsprechend programmierte Taste U).

Bei aktiver Selftuning-Funktion leuchtet die Led AT/ST fest und alle Parameter der PID-Regelung ("Pb", "Int", "dEr", usw.) werden nicht mehr angezeigt.

Hinweis: Und' immer vorzuziehend, spät das Gerät durch den Autotuning und das Einzige die Funktion von Selftuning zu betätigen in, wieviel die Einstellung durch Selftuning ist immer mehr langsam. Um das Autotuning abzubrechen oder das Selftuning zu deaktivieren, ist im Menü "SEL" ein beliebiger Regelzustand anzuwählen: "rEG", "OPLO" oder "OFF".

Wird das Gerät während eines Autotuning-Zyklus bzw. bei aktivierter Selftuning-Funktion abgeschaltet, sind diese Funktionen bei Wiedereinschaltung des Gerätes noch aktiv.

4.8 - ERREICHEN DES SOLLWERTES BEI VORGEGEBENER GESCHWINDIGKEIT UND AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG ZWISCHEN ZWEI SOLLWERTEN (RAMPEN UND ERHALTUNGSZEIT)

Alle Parameter der Rampenfunktionen befinden sich in der Gruppe "¹rEG".

Es kann eine Einstellung vorgenommen werden, damit der Sollwert innerhalb einer vorgegebenen Zeit erreicht wird (wobei diese höher ist, als die Zeit, die das System normalerweise benötigen würde).

Dies kann in Prozessen (Wärmebehandlungen, chemische Behandlungen usw.) nützlich sein, in denen der Sollwert schrittweise und innerhalb einer vorgegebenen Zeit erreicht werden muss.

Außerdem kann dafür gesorgt werden, dass das Gerät, sobald der erste Sollwert (SP1) erreicht wurde, automatisch nach einer programmierten Zeit auf den zweiten Sollwert (SP2) umschaltet, wodurch ein einfacher automatischer Wärmezyklus erzeugt wird. Diese Funktionen sind für alle programmierbaren Regelarten verfügbar.

Dem Betrieb liegen die folgenden Parameter zugrunde:

"SLor" - Neigung der erste rampe, angegeben in Einheit/Minute.

"SLoF" - Neigung der zweiter rampe, angegeben in Einheit/Minute.

"dur.t" – Erhaltungszeit des Sollwertes SP1 bevor automatisch auf SP2 umgeschaltet wird (angegeben in Stunden und Minuten).


Die Funktionen sind deaktiviert, wenn die entsprechenden Parameter auf = $\ln F$ gestellt werden.

Wenn es nur das Erreichung des Aktivsollwert bestand wünscht, (Beispiel "SP1"), es ist zum den Abs. "SLor" gewünschten Wert zu gliedern zu beherrschter Schnelligkeit genügend.

Die Rampe wird "SLor" sich immer zur Zündung des Gerätes wirksam als erweisen und wenn es den Wert von Aktivsollwert gewechselt wird.

Wenn es jedoch wünscht von der Zündung des Gerätes einen automatischen Zyklus zu verwirklichen, ist es notwendig, den Abs. "nSP" zu programmieren = 2, die zwei Sollwertes "SP1" und "SP2" gliedern und natürlich mit den die Abs. "SLor", "dur.t" und "SLoF" gewünschten Werten.

Alle Rampen werden nicht in dieser Fall am Ende der Zyklus aktiver sein

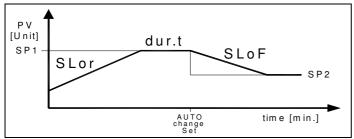

Beispiele mit Start bei niedrigeren Werten als SP1 und Reduzierung des Sollwertes.

Hinweis: Ist bei PID-Regelung ein Autotuning durchzuführen und eine Rampe aktiv, wird diese nicht durchgeführt, solange der Einstellzyklus nicht abgeschlossen wurde.

Folglich muss das Autotuning ohne Rampe aktiviert und nach erfolgter Abstimmung wieder deaktiviert werden ("Auto" = OFF); daraufhin sind die gewünschten Rampen zu programmieren und wird eine automatische Abstimmung gewünscht, so ist die Selftuning-Funktion zu aktivieren.

4.9 - SOFT-START-FUNKTION

Alle Parameter des Soft-Start-Betriebs befinden sich in der Gruppe "lrEG".

Die Soft-Start-Funktion ist nur bei vorhandener PID-Regelung aktivierbar und gestattet eine Einschränkung der Regelleistung bei Einschaltung des Gerätes während einer vorgegebenen Zeit.

Dies ist dann nützlich, wenn der vom Gerät angesteuerte Verbraucher durch eine zu hohe Leistung beschädigt werden könnte, die abgegeben wird, wenn er noch nicht hochgefahren ist (z.B. im Fall von einigen Heizelementen).


Der Betrieb wird durch die folgenden Parameter bestimmt:

"St.P" - Soft-Start-Leistung

"SSt" - Max. Soft-Start-Zeit (angegeben in hh.mm)

"HSEt" - Ausschaltung Zyklus Soft Start pflegt

Gliedert einmal zu den gewünschten Werten, der Zündung die

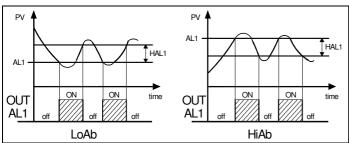


Parameter das Gerät, es wird sorgen, im Ausgang die zum Abs. gegliederte Macht "St.P" für die zum Abs. gegliederte Zeit "SSt" zu liefern oder bis zur Erreichung des absoluten Wertes gegliedert zum Abs. "HSEt."

Darin übt das Gerät Werk in manueller Regelung aus, um automatisch in automatischer Regelung am Ende die Zeit "SSt" auszutauschen oder wenn der Wert von Prozeß zum zum Abs. programmierten Wert "HSEt" gleich ist.

Zur Abschaltung der Soft-Start-Funktion ist der Parameter "SSt" = OFF zu stellen.

Tritt während der Durchführung des Soft-Start ein Messfehler auf,

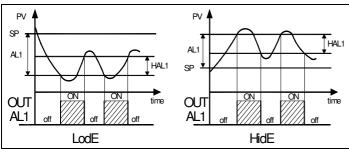

wird die Funktion abgebrochen und das Gerät sorgt dafür, dass am

Ausgang die im Parameter "OPE" eingestellte Leistung abgegeben

Der Soft-Start bleibt dennoch deaktiviert, auch wenn die Messung wiederhergestellt wurde.

Wenn es wünscht den Autotuning mit dem Soft Start auszuführen, steckt ein, es ist notwendig, den Abs. "Auto"=4 zu programmieren. Auf diese Art und Weise wird der autotuning am Ende der Zyklus

von Soft-Start ausgeführt werden, natürlich der Istwert kleiner (bei "Func" =HEAt) als [SP- |SP/5|] oder größer (bei "Func" =CooL) als [SP+ |SP/5|].

4.10 - ALARMBETRIEB (AL1, AL2, AL3)

Zur Betriebskonfiguration der Alarme, deren Ansprechen mit dem Istwert (AL1, AL2, AL3) verbunden ist, muss vorher bestimmt werden, welchem Ausgang der Alarm entsprechen soll.

Herzu müssen zunächst in der Parametergruppe "1Out" die Parameter der Ausgänge, die als Alarme ("O1F", "O2F", "O3F") verwendet werden sollen, konfigurieren werden, indem der Parameter des gewünschten Ausgangs programmiert wird:

= ALno wenn der Alarmausgang bei aktivem Alarm aktiviert werden soll und bei nicht aktivem Alarm deaktiviert sein soll.

= ALnc wenn der Alarmausgang bei deaktiviertem Alarm aktiviert werden soll und bei aktivem Alarm deaktiviert sein soll.

= ALni wenn es das gleiche Funktionieren von ALnc wünscht aber mit Funktionieren des verneinten Vorder led zeigt (der Vorder led des Gerätes den Staat des Ausganges in dieser Fall an)

Hinweis: Ihm wird zum Alarm Bezug AL1 in alle Beispiele gemacht, die folgen. Natürlich erweist das Funktionieren der anderen Alarme sich als analog.

Die Gruppe "IAL1" des zu konfigurierenden Alarms öffnen und bei dem Parameter "OAL1" programmieren, für welchen Ausgang das Alarmsignal bestimmt werden soll.

Der Alarmbetrieb wird durch die nachstehenden Parameter festgelegt:

"AL1t" – ALARMART
"Ab1" – ALARMKONFIGURATION

"AL1" - ALARMGRENZWERT

"AL1L" – UNTERER ALARMGRENZWERT (für Bandwert-Alarme) TIEFSTER ALARMGRENZWERT SOLLWERT ODER tiefstwertalarm und höchstwertalarm)

"AL1H" – OBERER ALARMGRENZWERT (für Bandwert-Alarme) ODER HÖCHSTER ALARMGRENZWERT SOLLWERT tiefstwertalarm und höchstwertalarm)

"**AL1d"** – ALARMEINSCHALTVERZÖGERUNG (in sec.)

"AL1i" – ALARMVERHALTEN BEI MESSFEHLER

"AL1t" - ALARMART: Es bestehen bis zu 6 verschiedene Verhalten des Alarmausgangs.

LoAb = ABSOLUTER TIEFSTWERTALARM: Der Alarm wird aktiviert, wenn der Istwert den im Parameter "AL1" eingegebenen Alarmgrenzwert unterschreitet. Es ist zu den Abs. "AL1L" und AL1H" mit dieser Beschaffenheit möglich tiefster alarmgrenzwert sollwert und höchster alarmgrenzwert sollwert

HiAb = ABSOLUTER HÖCHSTWERTALARM: Der Alarm wird aktiviert, wenn der Istwert über den im Parameter "AL1" eingegebenen Alarmgrenzwert überschreitet. Es ist zu den Abs. "AL1L" und AL1H" zu gliedern mit dieser Beschaffenheit möglich tiefster alarmgrenzwert sollwert und höchster alarmgrenzwert sollwert.


LodE = RELATIVER TIEFSTWERTALARM: Der Alarm wird aktiviert, wenn der Istwert den Wert [SP + AL1] unterschreitet. Es ist zu den Abs. "AL1L" und AL1H" zu gliedern mit dieser Beschaffenheit tiefster alarmgrenzwert sollwert und höchster möalich alarmgrenzwert sollwert.

Hide = RELATIVER HÖCHSTWERTALARM: Der Alarm wird aktiviert, wenn der Istwert den Wert [SP + AL1] überschreitet. Es ist zu den Abs. "AL1L" und AL1H" zu gliedern mit dieser Beschaffenheit möglich tiefster alarmgrenzwert sollwert und höchster alarmgrenzwert sollwert.

LHAb = ABSOLUTER BANDWERT-ALARM: Der Alarm wird aktiviert, wenn der Istwert den im Parameter "AL1L" eingegebenen Grenzwert unterschreitet oder den im Parameter "AL1H" eingegebenen Grenzwert überschreitet.

LHdE = RELATIVER BANDWERT-ALARM: Der Alarm wird aktiviert, wenn der Istwert den Wert [SP + AL1L] unterschreitet oder wenn er


den Wert [SP + AL1H] überschreitet

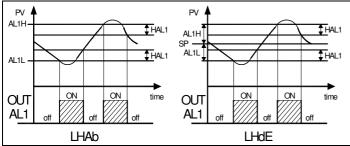

"Ab1" - ALARMKONFIGURATION: Der Parameter kann einen Wert zwischen 0 und 31 annehmen.

Die einzugebende Zahl, die der gewünschten Betriebsart entspricht, ergibt sich aus der Summe der nachstehend beschriebenen Werte: ALARMVERHALTEN BEI EINSCHALTUNG: Der Alarmausgang verhält sich je nach dem im Parameter "Ab1" summierten Wert auf 2 verschiedene Arten.

- +0 = NORMALES VERHALTEN: Der Alarm wird bei einem Alarmzustand stets aktiviert.
- +1 = BEI EINSCHALTUNG NICHT AKTIVER ALARM: Befindet sich das Gerät bei Einschaltung in einem Alarmzustand, wird dieser nicht aktiviert. Der Alarm wird lediglich aktiviert, wenn der Istwert nach erfolgter Einschaltung nicht den alarmfreien Zustand und dann den Alarmzustand erreicht hat.

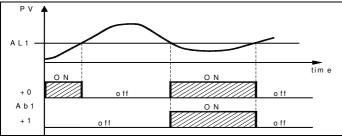


Beispiel mit ABSOLUTER TIEFSTWERTALARM

<u>ALARMVERZÖGERUNG</u>: Der Alarmausgang verhält sich je nach dem im Parameter "Ab1" summierten Wert auf 2 verschiedene Arten.

- +0 = NICHT VERZÖGERTER ALARM: Der Alarm wird sofort beim Auftreten des Alarmzustands aktiviert.
- +2 = VERZÖGERTER ALARM: Beim Auftreten eines Alarmzustands startet die im Parameter "AL1d" eingegebene Verzögerung (angegeben in Sekunden) und erst nach Ablauf dieser Zeit wird der Alarm aktiviert.

<u>ALARMSPEICHER</u>: Der Alarmausgang verhält sich je nach dem im Parameter "Ab1" summierten Wert auf 2 verschiedene Arten.

- + 0 = NICHT GESPEICHERTER ALARM: Der Alarm bleibt nur im Alarmzustand aktiv
- + 4 = GESPEICHERTER ALARM: Der Alarm aktiviert sich im Alarmzustand und bleibt auch dann noch bestehen, wenn dieser Zustand nicht mehr besteht, bis die Taste U gedrückt wird, sofern sie entsprechend programmiert wurde ("USrb"=Aac)

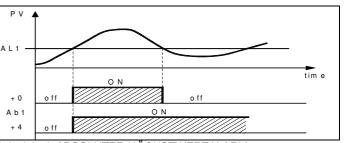

Beispiel mit ABSOLUTER HÖCHSTWERTALARM

<u>ALARMQUITTIERUNG</u>: Der Alarmausgang verhält sich je nach dem im Parameter "Ab1" summierten Wert auf 2 verschiedene Arten.

- + 0 = NICHT QUITTIERBARER ALARM: Der Alarm bleibt in einem Alarmzustand stets aktiv
- + 8 = QUITTIERBARER ALARM: Der Alarm wird in einem Alarmzustand aktiviert und lässt sich anhand der Taste U quittieren, sofern diese Taste entsprechend programmiert wurde ("USrb"=ASi), auch wenn der Alarmzustand weiterhin besteht.

ALARMVERHALTEN BEI WECHSEL DES SOLLWERT, (NUR FÜR RELATIVER ALARM): Man kann 2 verschiedene Verhalten vom Ausgang von Alarm haben, nach dem zum Abs. addierten Wert "Ab1."

- +0 = NORMALES VERHALTEN: Der Alarm wird bei einem Alarmzustand stets aktiviert.
- +16 = ALARMVERHALTEN BEI WECHSEL DES SOLLWERT: Wenn das Gerät in den Bedingungen von Alarm dieser nach dem Wechsel des Sollwert ist, wird es nicht betätigt. Der Alarm wird nur betätigen, wenn der Wert von Prozeß nach dem Wechsel des Sets den Bedingungen von nicht Alarm nicht gebracht wird und spät in die Bedingungen von Alarm.

<u>"AL1i" – ALARMAKTIVIERUNG BEI MESSFEHLER:</u> Hier wird bestimmt, in welchen Zustand sich der Alarm bei einem Gerätemessfehler zu versetzen hat (yES=Alarm aktiv; no=Alarm nicht aktiv)

4.11 - FUNKTION DES LOOP BREAK ALARMS

Alle Parameter des Loop Break Alarms befinden sich in der Gruppe "lbA".

Bei allen Geräten ist ein Loop Break Alarm verfügbar, der den Regler sofort abschaltet, wenn aus irgendeinem Grund (Kurzschluss eines Thermoelements, Umschaltung eines Thermoelements, Lastausfall) der Einstellring unterbrochen wird.

Zur Konfiguration des Ausgangs, dem der Loop Break Alarm zugewiesen werden soll, muss jedoch zuerst bestimmt werden, welchem Ausgang der Alarm entsprechen soll.

Dazu muss in der Parametergruppe "lOut"

- der Parameter des Ausgangs, der verwendet werden soll ("O1F", "O2F", "O3F") unter Eingabe des entsprechenden Parameters des gewünschten Ausgangs konfiguriert werden:
- **= ALno** wenn der Alarmausgang bei aktivem Alarm aktiviert werden soll und bei nicht aktivem Alarm deaktiviert sein soll.
- **= ALnc** wenn der Alarmausgang bei deaktiviertem Alarm aktiviert werden soll und bei aktivem Alarm deaktiviert sein soll.
- **= ALni** wenn es das gleiche Funktionieren von ALnc wünscht aber mit Funktionieren des verneinten Vorder led zeigt (der Vorder led des Gerätes den Staat des Ausganges in dieser Fall an).
- Die Gruppe "¹LbA" öffnen und im Parameter "OLbA" eingeben, für welchen Ausgang das Alarmsignal bestimmt werden soll.
- Der Loop Break Alarm wird aktiviert, wenn die Ausgangsleistung während der im Parameter "LbAt" eingegebenen Zeit (angegeben in Sekunden) beim Wert von 100 % bleibt.
- Zur Vermeidung von Fehlalarmen muss der Einstellwert dieses Parameters unter Berücksichtigung der Zeit zum Erreichen des Sollwertes eingegeben werden, wenn der gemessene Wert stark hiervon abweicht (z.B. bei Einschaltung der Anlage).
- Bei Ansprechen des Alarms erscheint auf der Geräteanzeige die Meldung "LbA" und das Gerät verhält sich wie bei einem Messfehler, wobei am Ausgang die im Parameter "OPE" (programmierbar in der Gruppe " ¹InP") eingestellte Leistung abgegeben wird.

Zur Wiederherstellung des normalen Betriebs nach einem Alarm ist 2) Die Einrichtung an ein Gerät TLK anschließen, das die gleichen die Regelart "OFF" anzuwählen und schließlich der automatische Regelbetrieb ("rEG") zu aktivieren, nachdem der Fühler und der Verbraucher auf ihre einwandfreie Funktionstüchtigkeit überprüft wurden.

Zur Deaktivierung des Loop Break Alarms ist lediglich "OLbA" = OFF zu programmieren.

4.12 - FUNKTION DER TASTE U

Die Funktion der Taste U kann im Parameter "USrb" der Gruppe "PAn" bestimmt werden.


Folgende Einstellungen sind für diesen Parameter möglich:

- **= noF** : Keine Funktionsbelegung der Taste.
- **= tunE** : Wird die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt kann das Autotuning oder Selftuning aktiviert/deaktiviert werden.
- = OPLO : Wird die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, kann zum automatischen Regelbetrieb (rEG) oder zum normalen Regelbetrieb (OPLO) und umgekehrt übergegangen werden.
- = Aac : Wird die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, kann ein gespeicherter Alarm zurückgesetzt werden (siehe Abschnitt Nachstehend werden alle Parameter beschrieben, über die das 4.10)
- **= ASi** : Wird die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, kann ein aktiver Alarm quittiert werden (siehe Abschnitt 4.10).
- **= CHSP**: Wird die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, kann nacheinander einer der 4 gespeicherten Sollwerte angewählt werden.
- = OFF: Wird die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, kann Gruppe "1 SP" (Parameter des Sollwertes) vom automatischen Regelmodus (rEG) zum deaktivierten Regelmodus (OFF) und umgekehrt übergegangen werden.

4.13 - KONFIGURATION DER PARAMETER MIT "A01"

Das Gerät verfügt über eine Steckbuchse, die eine Übertragung der Betriebsparameter von und zum Gerät gestattet; hierzu wird die Einrichtung A01 mit 3 poligem Steckverbinder verwendet.

Diese Einrichtung wird zur serienmäßigen Programmierung von Geräten verwendet, die alle über die gleiche Parameterkonfiguration verfügen sollen bzw. zur Sicherung einer Kopie der Programmierung eines Gerätes, damit diese schnell wiederhergestellt werden kann. Bei Verwendung der A01 Einrichtung muss sowohl die Einrichtung als auch das Gerät elektrisch gespeist sein.

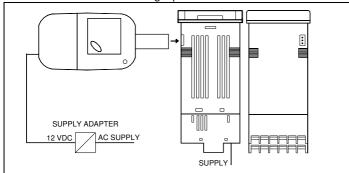

Zur Übertragung einer Gerätekonfiguration auf die Einrichtung (UPLOAD) ist wie folgt beschrieben vorzugehen:

- 1) Beide Dip Switch der A01 Einrichtung auf OFF stellen.
- 2) Die Einrichtung an das Gerät TLK anschließen; hierzu den vorgesehenen Steckverbinder verwenden.
- 3) Sicherstellen, dass sowohl das Gerät als auch die Einrichtung
- 4) Die Signalled der A01 überprüfen: Bei grüner Led ist bereits eine Konfiguration auf die Einrichtung geladen worden, bei blinkender grüner oder blinkender roter Led wurde noch keine gültige Konfiguration geladen.
- 5) Den Taster an der Einrichtung drücken.
- 6) Die Signalled prüfen: Nachdem der Taster gedrückt wurde, wird die Led rot und nach erfolgter Datenübertragung grün.
- 7) Nun kann die Einrichtung ausgesteckt werden.
- Zur Übertragung von einer auf eine Einrichtung geladenen Konfiguration auf ein Gerät der gleichen Familie (DOWNLOAD) ist wie folgt beschrieben vorzugehen:
- 1) Beide Dip Switch der A01 Einrichtung auf ON stellen.

- Merkmale aufweisen muss wie das Gerät, von dem die Konfiguration geladen wurde, die nun durch Einstecken des vorgesehenen Steckverbinders übertragen werden soll.
- 3) Sicherstellen, dass sowohl das Gerät als auch die Einrichtung gespeist werden.
- 4) Die Signalled der A01 überprüfen: Die Led muss grün leuchten; bei grün oder rot blinkender Led wurde keine gültige Konfiguration geladen und es ist folglich sinnlos, fortzufahren.
- 5) Bei grün leuchtender Led ist der Taster an der Einrichtung zu drücken.
- 6) Die Signalled prüfen: Nachdem der Taster gedrückt wurde, wird die Led rot und nach erfolgter Datenübertragung erneut grün.
- 7) Nun kann die Einrichtung ausgesteckt werden.

Für weitere Informationen und Hinweise zu Fehlerursachen siehe entsprechende Bedienungsanleitung der A01 Einrichtung.

5 - PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Gerät verfügt. Es wird darauf hingewiesen, dass einige Parameter möglicherweise nicht angezeigt werden; dies liegt entweder an dem verwendeten Gerätetyp oder an der Tatsache, dass die betreffenden Parameter für die ausgewählte Betriebsart unwichtig sind und folglich automatisch ausgeblendet werden.

	011 01 0 0 0		(* 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.					
	Par.		Beschreibung	Bereich	Def.	Note		
	1 nSP		Anzahl der	1 ÷ 4	1			
			programmierbaren					
			Sollwerte					
•	2	SPAt	Aktiver Sollwert	1 ÷ nSP	1			
	3	SP1	Sollwert 1	SPLL ÷ SPHL	0			
	4	SP2	Sollwert 2	SPLL ÷ SPHL	0			
	5	SP3	Sollwert 3	SPLL ÷ SPHL	0			
	6	SP4	Sollwert 4	SPLL ÷ SPHL	0			
	7	SPLL	Tiefster Sollwert	-1999 ÷ SPHL	-1999			
	8	SPHL	Höchster Sollwert	SPLL ÷ 9999	9999			

"InP" (Parameter des Messeingangs) Gruppe Pacabraibuna

	Par.	Beschreibung	Bereich	Def.	Note
9	SEnS	Fühlerart am Eingang:	input C:	J	
		J=Thermoelemente J	J / CrAL / S /		
		CrAL=Thermoelemente	Ir.J / Ir.CA /		
		K	Pt1 / 0.50 /		
		S=Thermoelemente S	0.60 / 12.60		
		Ir.J=Infrarotsensoren	input E :	Ptc	
		IRS J	J/ CrAL/S/		
		Ir.CA=Infrarotsensoren	Ir.J / Ir.CA /		
		IRS K	Ptc / ntc /		
		Pt1=Widerstandsthermo	0.50 / 0.60 /		
		meter Pt100	12.60	4.00	
		0.50= 050 mV 0.60= 060 mV	<u>input I :</u> 0.20 / 4.20	4.20	
		12.60= 060 mV	00,0	0.10	
		Ptc=Thermistoren PTC	input V : 0.1 /	0.10	
		KTY81-121	0.5 / 1.5 /		
		ntc=Thermistoren NTC	0.10 / 2.10		
		103-AT2	0.10 / 2.10		
		0.20= 020 mA			
		4.20= 420 mA			
		0.1= 01 V			
		0.5=05 V			
		1.5= 15 V			
		0.10= 010 V			
		2.10= 210 V			
10	SSC	Unterer Grenzwert	-1999 ÷ FSC	0	
		Skalierung			
		Signaleingang V / I			
11	FSC	Oberer Grenzwert	SSC ÷ 9999	0	
		Skalierung			
		Signaleingang V / I			

			D		1			la			1
12	dΡ	Dezimalzahlen	Pt1 / Ptc / ntc: 0 / 1	0		27	AL1H		AL1L ÷ 9999	9999	
			norm sig.:					AL1 (für Bandwert- Alarme) oder Höchster			
			0 ÷ 3					alarmgrenzwert AL1			
13	Unit	Maßeinheit der	°C / °F	~				sollwert (für tiefstwert			
		Temperatur						alarm und höchstwert			
14	FiL	Digitaler Eingangsfilter	0FF÷ 20.0	0.1				alarm)			
			sec.			28	HAL1	Hysterese auf Alarm	OFF ÷ 9999	1	
15		Offset der Messung	-1999 ÷ 9999	0		00	A1 4 -1	AL1	055 0000	055	
16	rot		$0.000 \div 2.000$	1.000		29	AL1d	Einschaltverzögerung Alarm AL1	OFF ÷ 9999 sec.	OFF	
17	InE	Messgeraden Betriebszustand für	OUr / Or / Ur	OUr		30	ΔI 1i	Alarmaktivierung AL1	no / yES	no	
' /	IIIE	"OPE" bei Messfehler:	001/01/01	001			71211	bei Messfehler	1107 120	110	
		Our = Overrange und				Gru	ppe "	AL2" (Parameter des Ala	rms AL2)		
		Underrange					Par.	Beschreibung	Bereich	Def.	Note
		Or = nur Overrange				31	OAL2	Ausgang für Alarm	Out1 / Out2	OFF	
		Ur = nur Underrange	100 100					AL2	Out3 / OFF		
18	OPE	Ausgangsleistung bei Messfehler	-100 ÷ 100 %	0		32	AL2t	Alarmart AL1:	LoAb / HiAb	LoAb	
Gru	ppe "]	Out" (Parameter der Aus						siehe "AL1t"	LHAb / LodE HidE / LHdE		
	Par.	Beschreibung	Bereich	Def.	Note	33	Ab2	Betriebskonfiguration	0 ÷ 31	0	
19		Funktion Ausgang 1:	1.rEG / 2.rEG	1.rEG				Alarm AL2: siehe "Ab1"	5.01		
. •	٠	1.rEG=Hauptregelausga				34	AL2	Alarmgrenzwert AL2	AL2L÷ AL2H	0	
		ng	ALni / OFF					· ·			
		2.rEG=Nebenregelausg				35	AL2L		-1999 ÷ AL2H	-1999	
		ang						AL2 (für Bandwert-			
		ALno = Alarm norm. auf ALnc = Alarm norm. zu						Alarme) oder Tiefster			
		ALni = Alarm norm. zu						alarmgrenzwert AL2 sollwert (für tiefstwert			
		mit Hinweis vom Vorder						alarm und höchstwert			
		led des Gerätes leugnet						alarm)			
20	O2F		1.rEG / 2.rEG	ALno		36	AL2H		AL2L ÷ 9999	9999	
		siehe "O1F"	ALno / ALnc					AL2 (für Bandwert-			
01	005	Fundation Assessment Or	ALni / OFF	Alma				Alarme) oder Höchster			
21	O3F	Funktion Ausgang 3: siehe "O1F"	1.rEG / 2.rEG ALno / ALnc	ALno				alarmgrenzwert AL2 sollwert (für tiefstwert			
		Sielle OTI	ALni / OFF					alarm und höchstwert			
Gru	ppe " ¹	AL1" (Parameter des Ala			ı			alarm)			
	Par.	Beschreibung	Bereich	Def.	Note	37	HAL2	Hysterese auf Alarm	OFF ÷ 9999	1	
22	OAL1	Ausgang für Alarm	Out1 / Out2	Out2				AL2			
		AL1	Out3 / OFF			38	AL2d		OFF ÷ 9999	OFF	
23	AL1t	Alarmart AL1:	LoAb / HiAb	LoAb		39	AL2i	Alarm AL2 Alarmaktivierung AL2	sec. no / yES	no	
		LoAb = Abs. Tiefstwertalarm	LHAb / LodE HidE / LHdE			39	ALZI	bei Messfehler	110 / yLS	no	
		HiAb = Abs.	THAL / LINE			Gru	ppe "	AL3" (Parameter des Ala	arms AL3)		
		Höchstwertalarm					Par.	Beschreibung	Bereich	Def.	Note
		LHAb = Abs. Bandwert-				40	OAL3	Ausgang für Alarm	Out1 / Out2	OFF	
		alarm						AL3	Out3 / OFF		
		LodE = Rel.				41	AL3t	Alarmart AL3:	LoAb / HiAb	LoAb	
		Tiefstwertalarm HidE = Rel.						siehe "AL1t"	LHAb / LodE		
		Höchstwertalarm				42	Ab3	Betriebskonfiguration	HidE / LHdE 0 ÷ 31	0	
		LHdE = Rel. Bandwert-				42	AUS	Alarm AL3: siehe "Ab1"	U - 31	U	
		alarm				43	AL3	Alarmgrenzwert AL3	AL3L÷ AL3H	0	
24	Ab1	Betriebskonfiguration	0 ÷ 31	0		44		Unterer Alarmgrenzwert			
		Alarm AL1:						AL3 (für Bandwert-			
		+1 = Einsch. nicht akt. +2 = Verzögerter						Alarme) oder Tiefster			
		+4 = Gespeicher						alarmgrenzwert AL3			
		+8 = Quitterbarer						sollwert (für tiefstwert alarm und höchstwert			
		+16 =nicht akt. bei						alarm)			
		wechsel des Sollwert				45	AL3H	Oberer Alarmgrenzwert	AL3L ÷ 9999	9999	
0.5	A1 4	Rel. Al.)	VI 41 - VI 411	-				AL3 (für Bandwert-			
25	AL1	Alarmgrenzwert AL1	AL1L÷ AL1H	0				Alarme) oder Höchster			
26	ΔΙ 1Ι	Unterer Alarmgrenzwert	-1999 ± ∆I 1H	-1999				alarmgrenzwert AL3			
-5		AL1 (für Bandwert-	.ooo . AEIII	.000				sollwert (für tiefstwert alarm und höchstwert			
		Alarme) oder Tiefster						alarm)			
		alarmgrenzwert AL1				46	HAL3	Hysterese auf Alarm	OFF ÷ 9999	1	
		sollwert (für tiefstwert				L		AL3			
		alarm und höchstwert alarm)				_					
		aidiiii)			1						

	•	,			
47	AL3d	Einschaltverzögerung	OFF ÷ 9999	OFF	
		Alarm AL3	sec.		
48	AL3i	Alarmaktivierung AL3	no / yES	no	
	L ,	bei Messfehler			
		LbA" (Parameter des Loc			
	Par.	Beschreibung	Bereich	Def.	Note
49	OLbA	Ausgang für Alarm LbA	Out1 / Out2	OFF	
			Out3 / OFF		
50	LbAt	Zeit für LbA	OFF ÷ 9999	OFF	
			sec.		
Gru	ıppe "¹	rEG" (Parameter der Reg			
	Par.	Beschreibung	Bereich	Def.	Note
51	Cont	Regelart :	Pid / On.FA	Pid	
		Pid= PID	On.FS / nr		
		On.FA= EIN/AUS asym.			
		On.FS= EIN/AUS			
		symm.			
		nr= EIN/AUS Neutrale			
	_	Zone			
52	Func	Betriebsart Ausgang	HEAt / CooL	HEAt	
		1.rEG:			
		HEAt= Heizen			
		(umgekehrtem) CooL= Kühlen			
		(direktem)			
53	HSEt	Regelhysterese	0 ÷ 9999	1	
		EIN/AUS und	0.0000	'	
		Ausschaltung Zyklus			
		Soft Start			
54	CPdt	Verzögerungs zeit	OFF÷ 9999	OFF	
		verdichterschutz 2.rEG	sec.		
55	Auto	Aktivierung Fast	OFF /	2	
		Autotuning:	1/2/3/4		
		OFF = Befähigt nicht			
		1 = Start zu jeder			
		Zündung			
		2 = Start zur ersten			
		Zündung 3 = Start Handbuch			
		4 = Start nach SoftStart			
		oder zum Wechsel Set			
		Point			
56	SELF		no / yES	no	
57		Proportionalband	0 ÷ 9999	50	
58	Int	Integralzeit	OFF ÷ 9999	200	
			sec.	-	
59	dEr	Vorhaltezeit	OFF÷ 9999	50	
			sec.		
60	FuOc	Fuzzy overshoot control	0.00 ÷ 2.00	0,5	
61	tcr1	Zykluszeit Ausgang	0.1 ÷ 130.0	20,0	
		1rEg	sec.		
62	Prat	Leistungsverhältnis	0.01 ÷ 99.99	1.00	
_		2rEg / 1rEg			
63	tcr2	Zykluszeit Ausgang	0.1 ÷ 130.0	10.0	
<u> </u>		2rEg	Sec.	0.0	
64	rS	Manueller Reset	-100.0÷100.0	0.0	
GE.	Cl or	Coophyindialcait das	%	In C	
65	SLor	Geschwindigkeit der	0.00 ÷ 99.99 / InF	InF	
		erste rampe	unit/min.		
66	dur.t	Duration time	0.00 ÷ 99.59	InF	
00	uur.t	Daration time	/ InF	1111=	
			hrsmin.		
67	SLoF	Geschwindigkeit der	0.00 ÷ 99.99	InF	
"	525.	zweiter rampe	/ InF		
		2 22 2011/2 2	unit / min.		
68	St.P	Soft Start Leistung	OFF /	OFF	
1			-100 ÷ 100 %		

69	SSt	Soft Start Zeit	OFF /	OFF	
			0.1÷7.59		
			/ InF		
			hrsmin.		

Gru	ppe " []]	PAn" (Parameter der Ber	nutzerschnittste	le)	
	Par.	Beschreibung	Bereich	Def.	Note
70	USrb	Funktion der Taste "U": noF = keine Funktion tune= Start Autotuning / Selftuning OPLO Handregelung (open loop) Aac=Reset gespeicherter Alarm ASi= Alarm quittiert CHSP= Auswahl Sequenz aktiv Sollwerte OFF= Zustand OFF	noF / tunE / OPLO / Aac / ASi / CHSP / OFF	noF	
71	diSP	Angezeigte Variable: dEF= Prozessvariable Pou= Regelleistung SP.F= aktive Sollwert SP.o = operative Sollwert AL1 = Alarmgrenzwert AL1 AL2 = Alarmgrenzwert AL2 AL3 = Alarmgrenzwert AL3	dEF / Pou / SP.F / SP.o / AL1 / AL2 / AL3	dEF	
72	AdE	Abweichungswert für Indexbetrieb	OFF9999	2	
73	Edit	Änderung des aktiven Sollwertes und der Alarme im Schnellverfahren: SE= Aktive Sollwert editierbar, Alarmgrenzw nicht editierbar AE= Aktive Sollwert nicht editierbar, Alarmgrenzwerte editierbar SAE= Sowohl aktive Sollwert als auch die Alarmgrenzwerte sind editierbar. SANE= Weder aktive Sollwert noch die Alarmgrenzwerte sind editierbar.	SE / AE / SAE / SAnE	SAE	

6 - STÖRUNGEN, WARTUNG UND GARANTIE

6.1 - FEHLERMELDUNGEN

Fehler	Ursache	Abhilfe
	Unterbrechung des Fühlers	Den Fühleranschluss am Gerät und die
uuuu	Gemessene Variable unter den Fühlergrenzwerten (Underrange)	Funktionstüchtigkeit des Fühlers überprüfen
0000	Gemessene Variable über den Fühlergrenzwerten (Overrange)	
ErAt	Autotuning nicht durchführbar da der Istwert größeroder kleiner als erlauben Werte	Die Taste P drücken um den Fehler zu beseitigen. Das Autotuning wiederholen, nachdem die Fehlerursache gefunden wurde.

noAt	Autotuning nicht innerhalb von 12 Stunden abgeschlossen	Das Autotuning wiederholen, nachdem der Fühler und der Verbraucher auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft wurden
LbA	Unterbrechung des Einstellrings (Loop break alarm)	Das Gerät wieder in den Regelzustand versetzen (rEG) nachdem der Fühler und der Verbraucher auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft wurden
ErEP	Mögliche Störung im EEPROM Speicher	Die Taste P drücken

Bei einem Messfehler gibt das Gerät am Ausgang die im Parameter "OPE" eingestellte Leistung ab und aktiviert alle gewünschten Alarme "wenn bei den entsprechenden Parametern "ALni" = yES eingegeben wurde.

6.2 - REINIGEN

Es wird empfohlen, das Gerät mit einem feuchten Tuch mit etwas Wasser oder mit einem lösungsmittelfreien, leichten Reinigungsmittel zu reinigen.

6.3 - GEWÄHRLEISTUNG UND INSTANDSETZUNG

Das Gerät hat ab Lieferdatum eine Garantielaufzeit von 12 Monaten auf Baufehler oder Materialmängel.

Die Garantie ist begrenzt auf Reparatur bzw. Auswechslung des Produktes.

Das Öffnen, die eigenständige Arbeit am Gerät sowie eine unsachgemäße Verwendung bzw. Installation des Gerätes führen automatisch zum Ausschluss der Garantieleistung.

Bei defektem Produkt innerhalb oder außerhalb der Garantielaufzeit ist die Abteilung "Verkauf" der Fa. ASCON TECNOLOGIC zu benachrichtigen, um die Erlaubnis zum Versand des Gerätes einzuholen.

Unter Angabe der aufgetretenen Störung ist das defekte Gerät frachtfrei an die Fa. ASCON TECNOLOGIC zu senden, es sei denn, es wurden andere Vereinbarungen getroffen.

7 - TECHNISCHE DATEN

7.1 - ELEKTRISCHE MERKMALE

Stromversorgung: 24 VAC/VDC, 100.. 240 VAC +/- 10%

Frequenz AC: 50/60 Hz Aufnahme: ca. 5 VA

<u>Fühler:</u> 1 Eingang für Temperaturfühler: tc J,K,S ; Infrarotsensoren ZIS J und K; RTD Pt 100 IEC; PTC KTY 81-121 (990 Ω @ 25 °C); NTC 103AT-2 (10K Ω @ 25 °C) oder Signale in mV 0...50 mV, 0...60 mV, 12 ...60 mV bzw. normierte Signale 0/4...20 mA, 0..1 V, 0/1...5 V , 0/2...10 V.

Eingangsimpedanz normierte Signale: 0/4..20 mA: 51 Ω ; mV und V: 1 MO

<u>Ausgang/Ausgänge:</u> bis zu 3 Ausgänge. Relaisausgänge SPST-NO (8 A-AC1, 3 A-AC3 / 250 VAC) oder Spannungsausgänge zur SSR-Steuerung (8mA/ 8VDC).

Ausgang Hilfsversorgung: max. 12 VDC / 20 mA

<u>Elektrische Lebensdauer der Relaisausgänge:</u> 100000 Schaltspiele Installationskategorie: II

MaßKategorie: I

Schutzart gegen Stromschläge: Frontseitig Klasse II

Isolierungen: Verstärkung zwischen den Niederspannungsbauteilen (Versorgung und Relaisausgänge) und Frontseite; Verstärkung zwischen den Niederspannungsbauteilen (Versorgung und Relaisausgänge) und den Unterspannungsbauteilen (Eingang, Statikausgänge); Keine Isolierung zwischen Eingang und Statikausgängen.

7.2 - MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse: UL 94 V0 Kunststoff

Einbaumaße: DIN 48 x 48 mm, Einbautiefe 98 mm

Gewicht: ca. 150 g

Einbau: Schalttafel in 45 x 45 mm

Anschluss: Schraubklemmleiste 2 x 1 mm²

Front-Schutzart: IP 54 mit Dichtung

Umweltbelastung: 2


Betriebstemperatur: 0 ... 50 ℃


Feuchte im Betriebsbereich: 30 ... 95 relative Luftfeuchte % nicht


kondensierend

Transport- und Lagertemperatur: -10 ... 60 °C

7.3 - MECHANISCHE MERKMALE, AUSSPARUNG UND BEFESTIGUNG [mm]

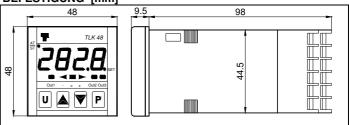

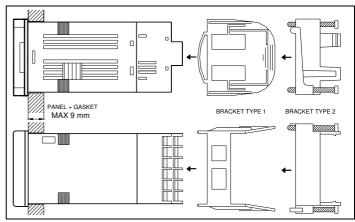

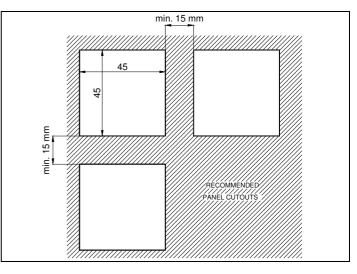

7.4 - FUNKTIONSMERKMALE

Regelung: EIN/AUS, PID mit einfacher Wirkung, PID mit doppelter Wirkung,

Messbereich: je nach Fühlerausführung (siehe Tabelle)

Anzeigegenauigkeit: je nach Fühlerausführung. 1/0,1/0,01/0,001

Gesamtgenauigkeit: +/- 0,5 % Vollausschlag (tc S: +/- 1 %)

Größter Fehler von Ausgleich der kalten Verbindung (in tc): 0,1 °C/°C mit Betriebstemperatur 0... 50 °C dopen einst von warm-up (Zündung Gerät) von 20 min.

Erfassungsgeschwindigkeit: 130 ms

Display: 4-stellige rote Ledanzeige Höhe 12 mm

Konformität: Vorschrift EWG EMC 89/336 (EN 61326), Vorschrift NS

73/23 und 93/68 (EN 61010-1).

Zulassung: C-UL (file n. E206847)

7.5 - TABELLE DER MESSBEREICHE				
INPUT	"dP" = 0	"dP"= 1, 2, 3		
tc J	0 1000 ℃			
"SEnS" = J	32 1832 ℉			
tc K	0 1370 ℃			
"SEnS" = CrAl	32 2498 ℉			
tc S	0 1760 ℃			
"SEnS" = S	32 3200 °F			
Pt100 (IEC)	-200 850 ℃	-199.9 850.0 ℃		
"SEnS" = Pt1	-328 1562 °F	-199.9 999.9 ℉		
PTC (KTY81-121)	-55 150 ℃	-55.0 150.0 ℃		
"SEnS" = Ptc	-67 302 ℉	-67.0302.0 °F		
NTC (103-AT2)	-50 110 ℃	-50.0 110.0 ℃		
"SEnS" = ntc	-58 230 °F	-58.0 230.0 °F		
020 mA				
"SEnS" = 0.20				
420 mA				
"SEnS" = 4.20				
0 50 mV				
"SEnS" = 0.50				
0 60 mV "SEnS" = 0.60				
12 60 mV				
"SEnS" = 12.60	1000 0005	-199.9 999.9		
0 1 V	-1999 9999	-19.99 99.99		
"SEnS" = 0.1		-1.999 9.999		
0 5 V				
"SEnS" = 0.5				
1 5 V				
"SEnS" = 1.5				
0 10 V				
"SEnS" = 0.10				
2 10 V				
"SEnS" = 2.10				

7.6 - CODIERUNG DES GERÄTES

TLK48 a b c d e ff g

a: STROMVERSORGUNG

L = 24 VAC/VDC

H = 100... 240 VAC

b: **EINGANG**

C = Thermoelemente(J, K, S, I.R), mV, Widerstandsthermometer

 $\mathbf{E} = Thermoelemente(J, K, S, I.R.), mV, Thermistoren(PTC, NTC)$

I = Normierte Signale 0/4..20 mA

V = Normierte Signale 0..1 V, 0/1..5V, 0/2..10V.

c: AUSGANG OUT1

R = Relaisausgang

O = Spannungsausgang VDC für SSR

d: AUSGANG OUT2

R = Relaisausgang

O = Spannungsausgang VDC für SSR

- = Nicht vorhanden

e: AUSGANG OUT3

R = Relaisausgang

O = Spannungsausgang VDC für SSR

- = Nicht vorhanden

ff = SONDERCODIERUNGEN

g: SONDERVERSIONEN

TLK 48 PASSWORT = 381